


Sanierungen, Sanierung von aussen


■ Luftdichtheitsschicht als Wannenlösung

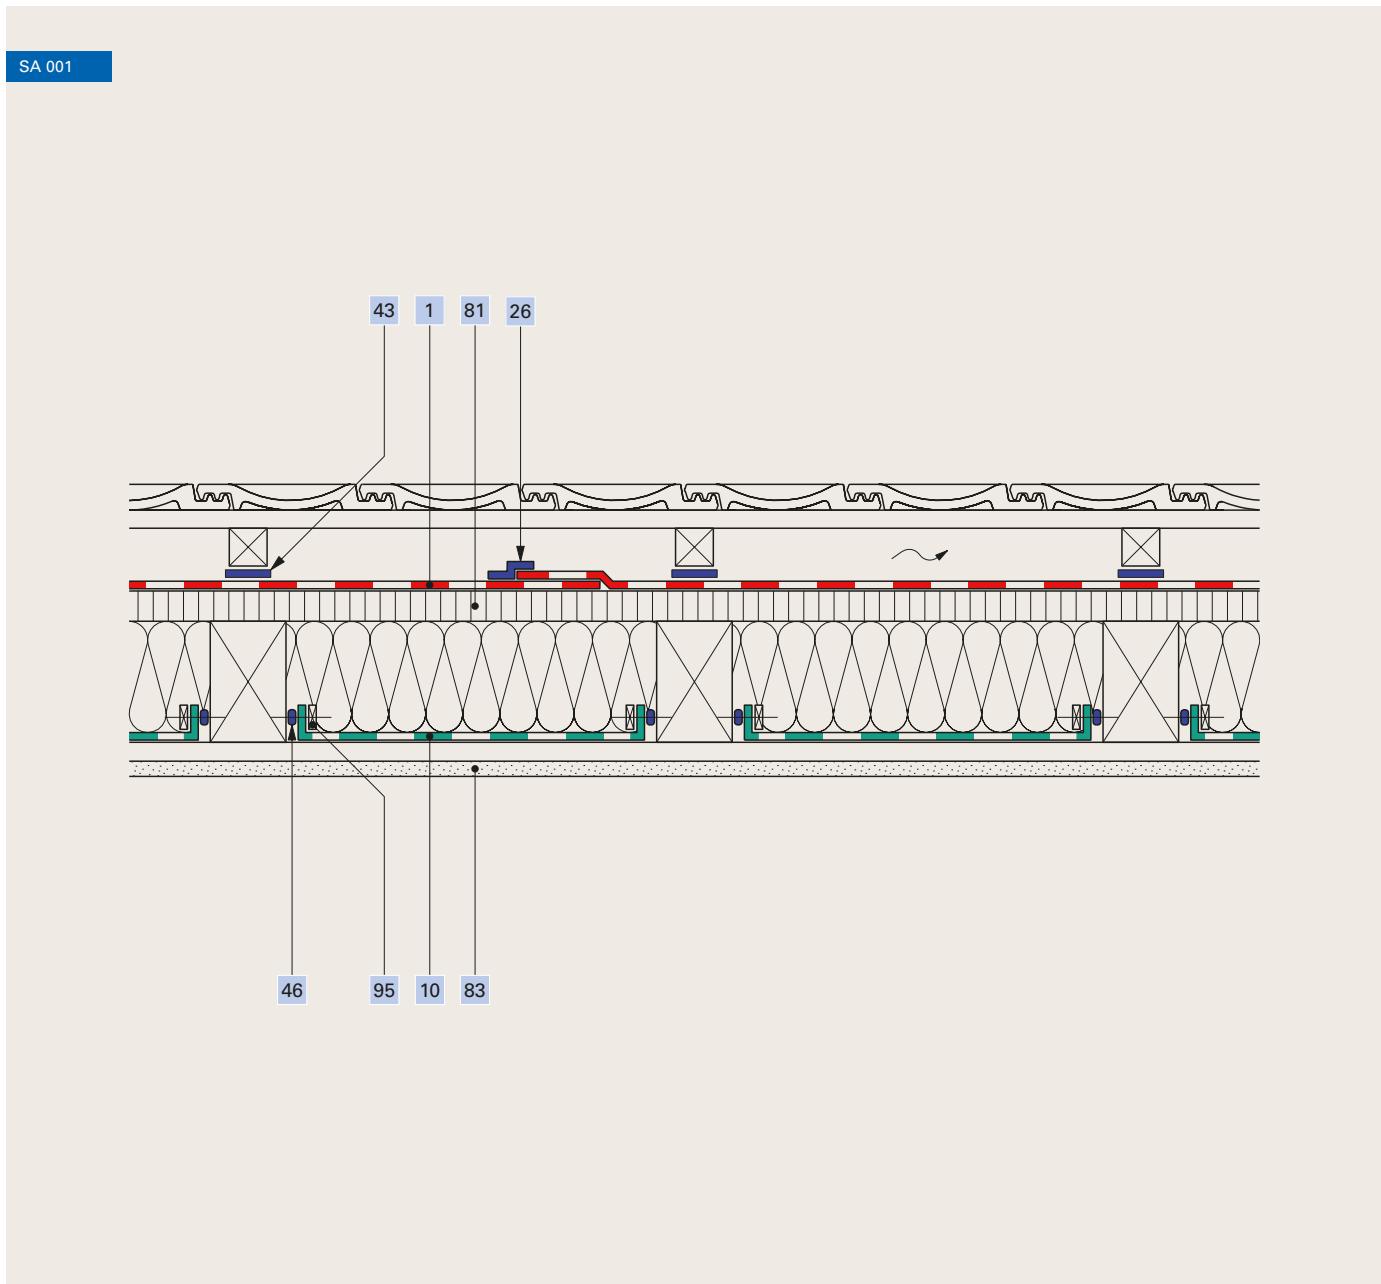

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Superfix
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra	81	Weichfaserplatte
26	Klebeband Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	83	Innenbeplankung
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band	95	Anpresslatte

Sanierungen, Sanierung von aussen

▼ Luftdichtheitsschicht um den Sparren gezogen

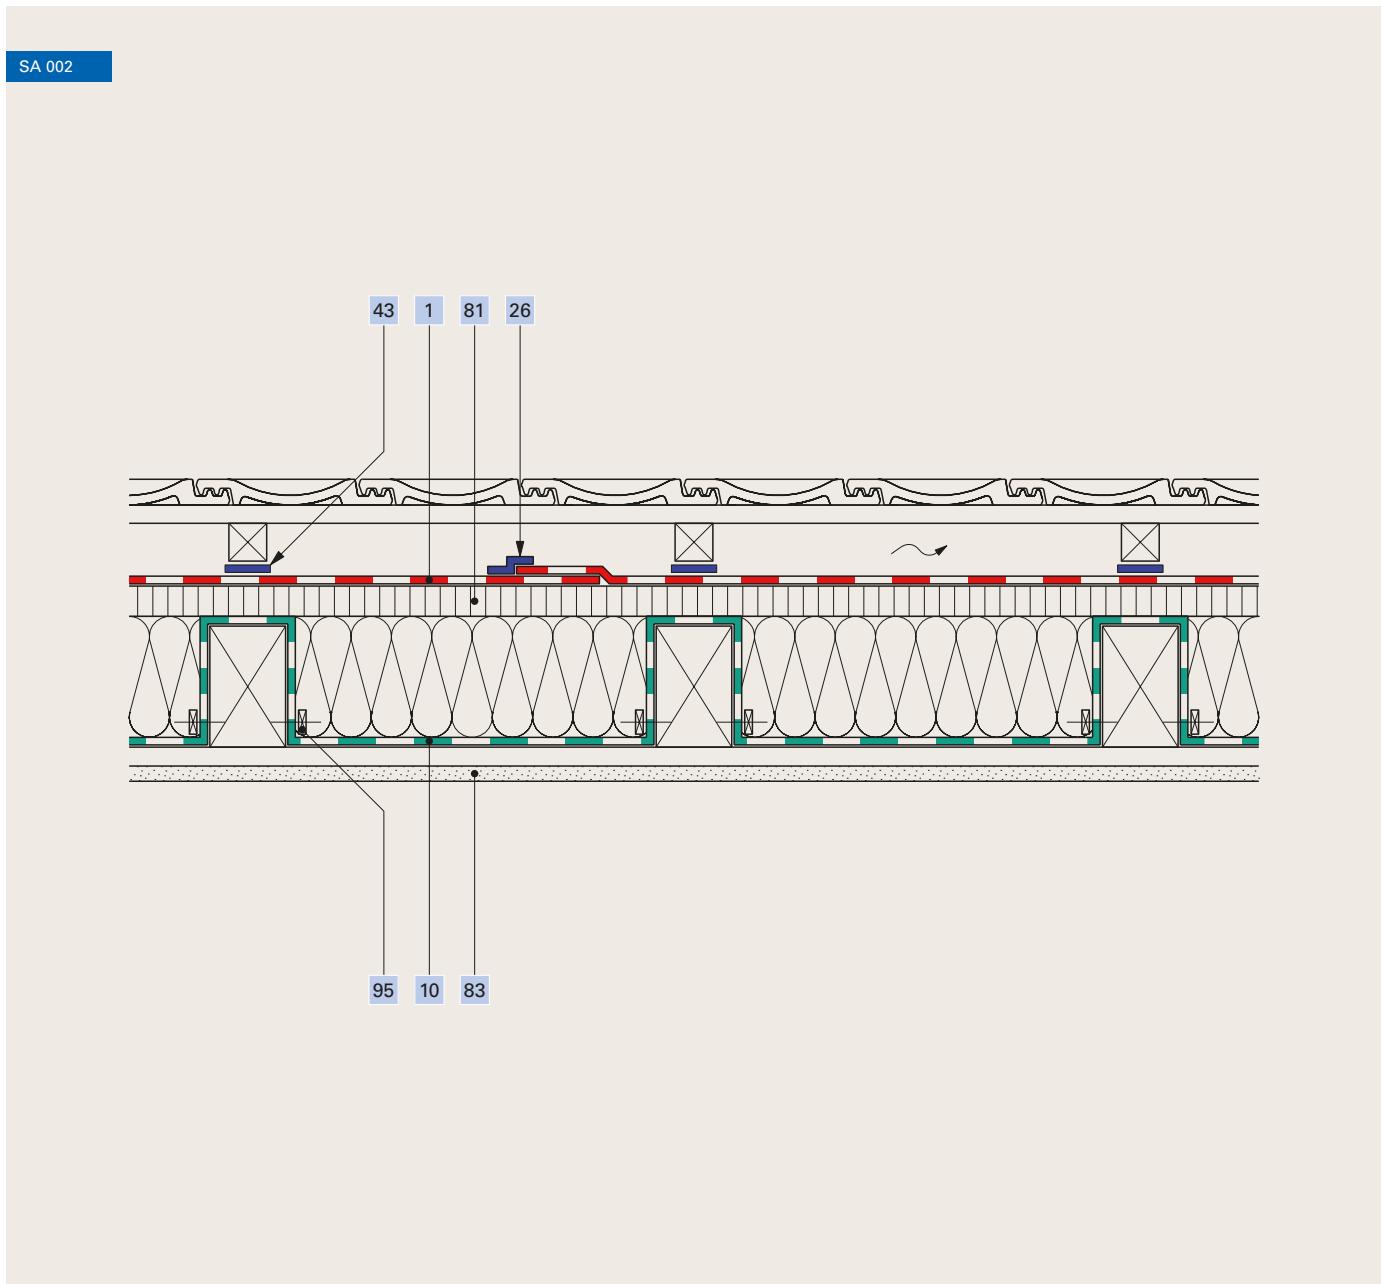


1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra
26	Klebeband Ampacoll® Flexx pro, 60 mm
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band

81	Weichfaserplatte
83	Innenbeplankung
95	Anpresslatte

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht im Bereich der Fusspfette

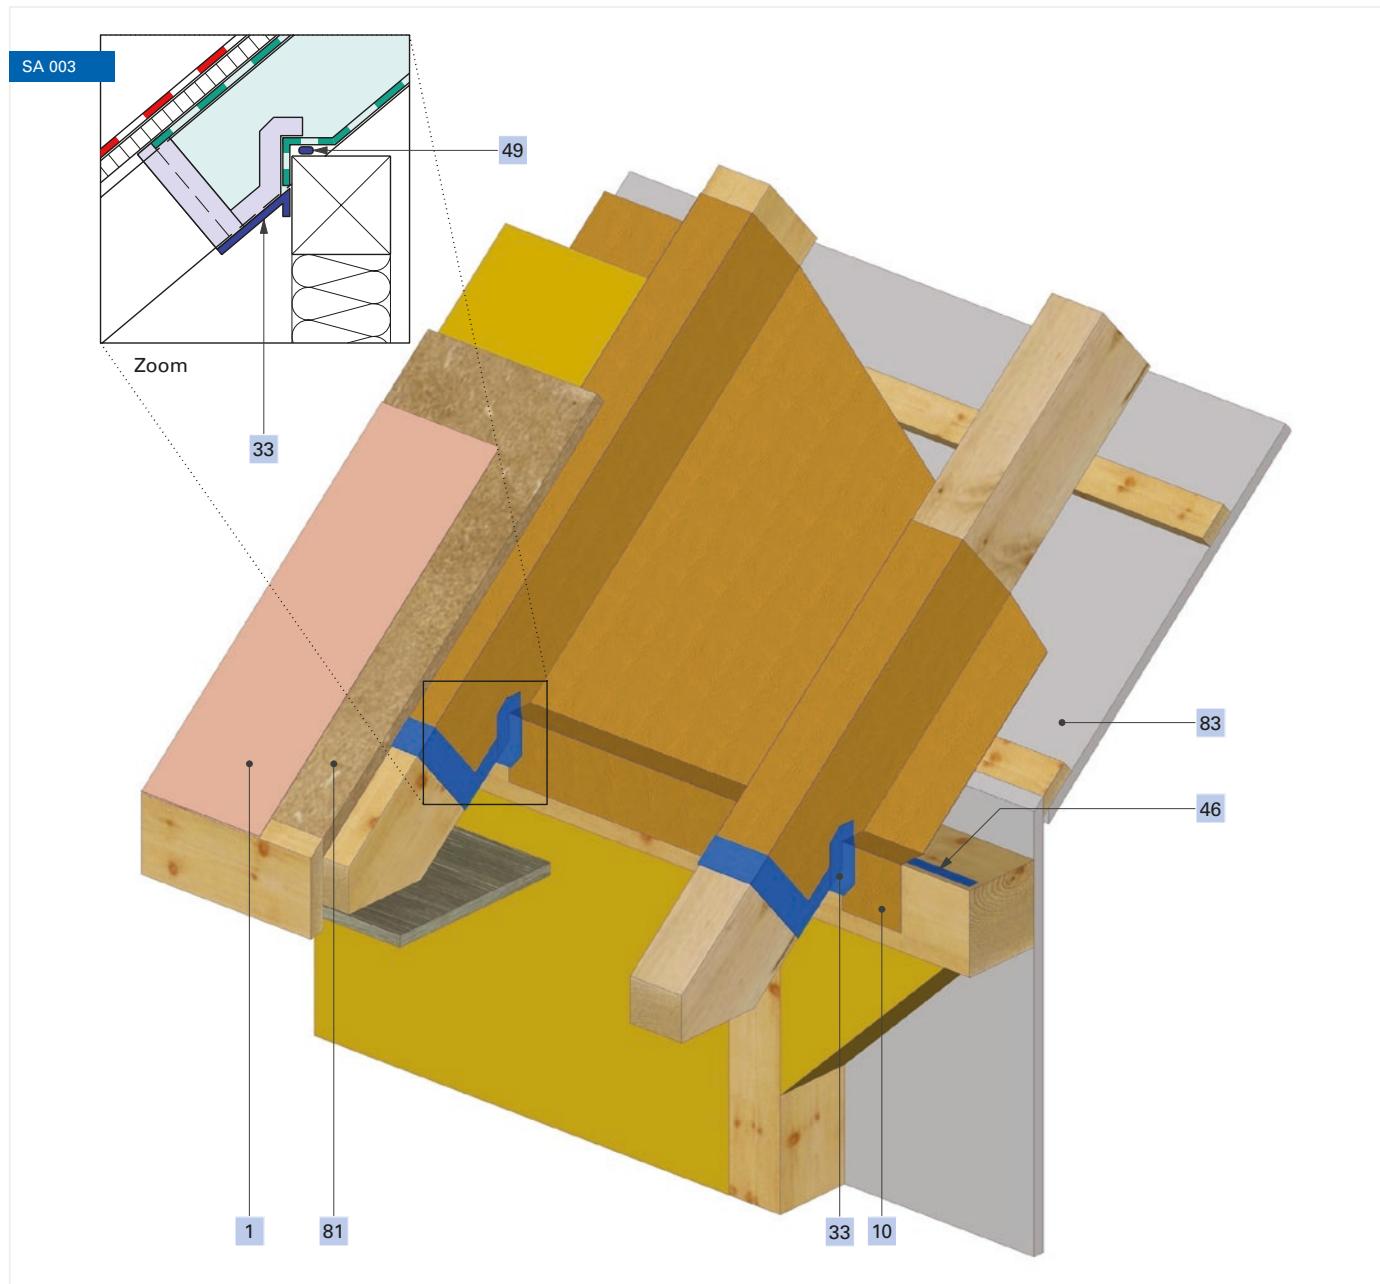

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Profix
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra	81	Weichfaserplatte
33	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Innenbeplankung

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht im Bereich über Aufschiebling

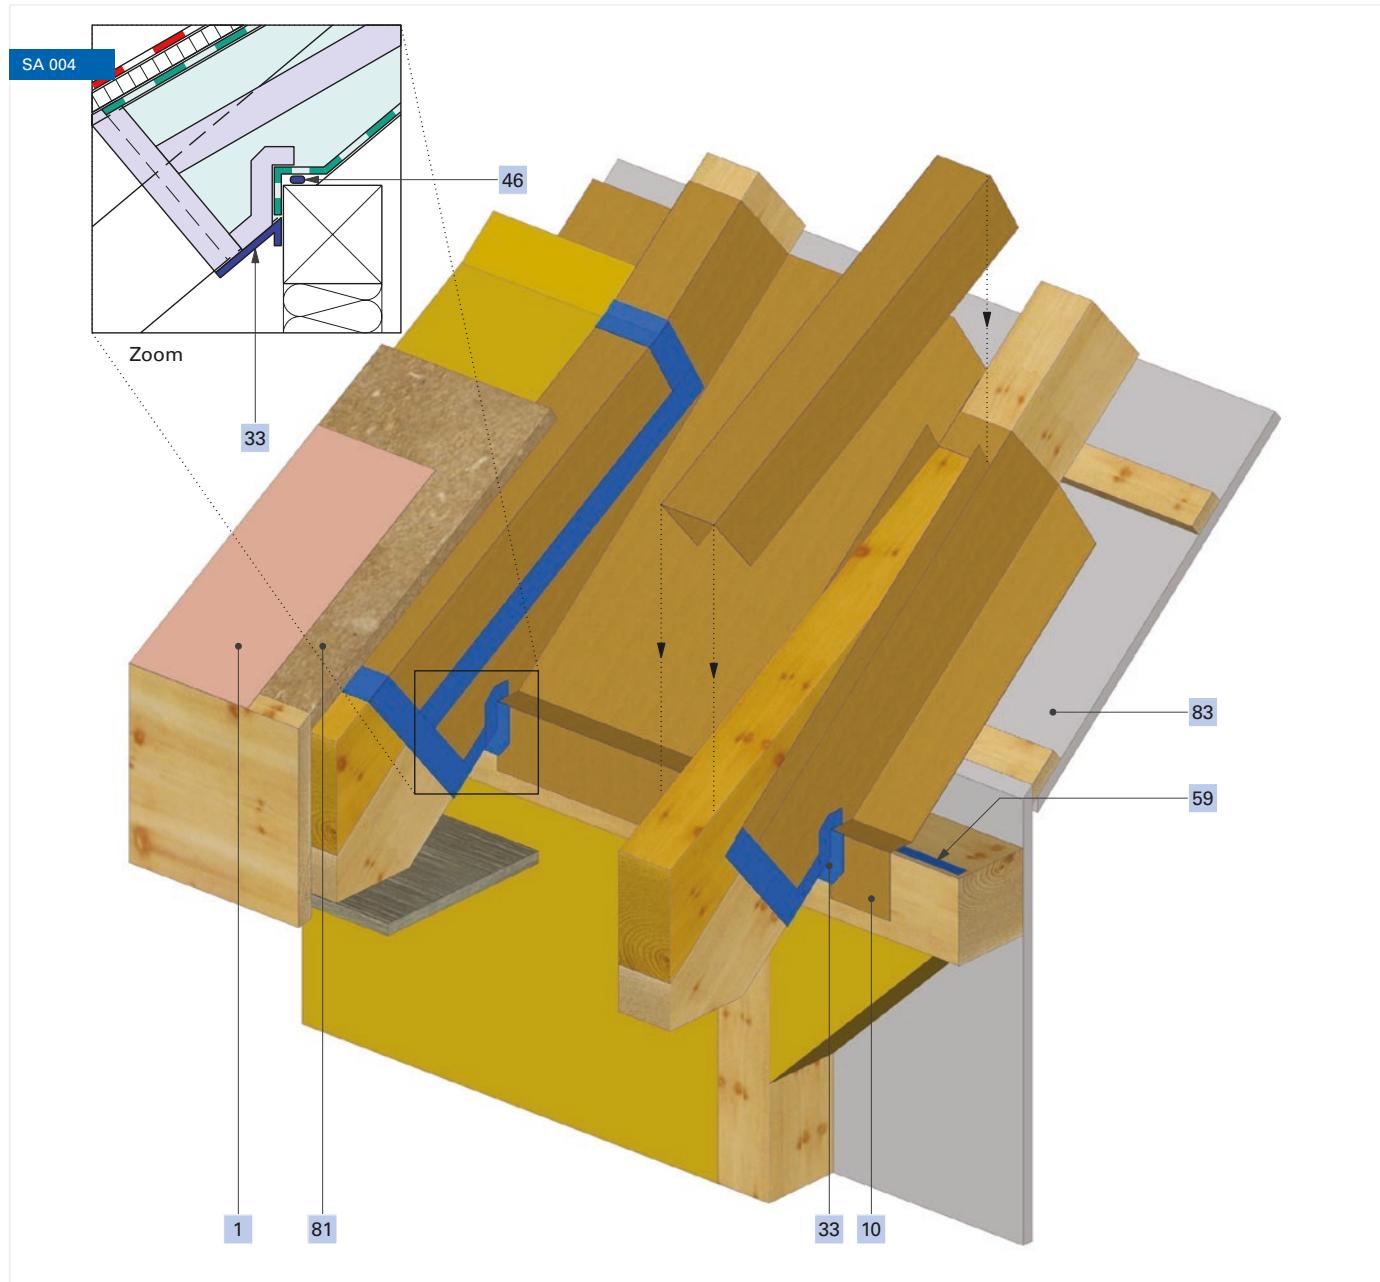

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)	59	Flüssigklebstoff Ampacoll® Profix
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra	81	Weichfaserplatte
33	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Innenbeplankung

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht unter Aufschiebling

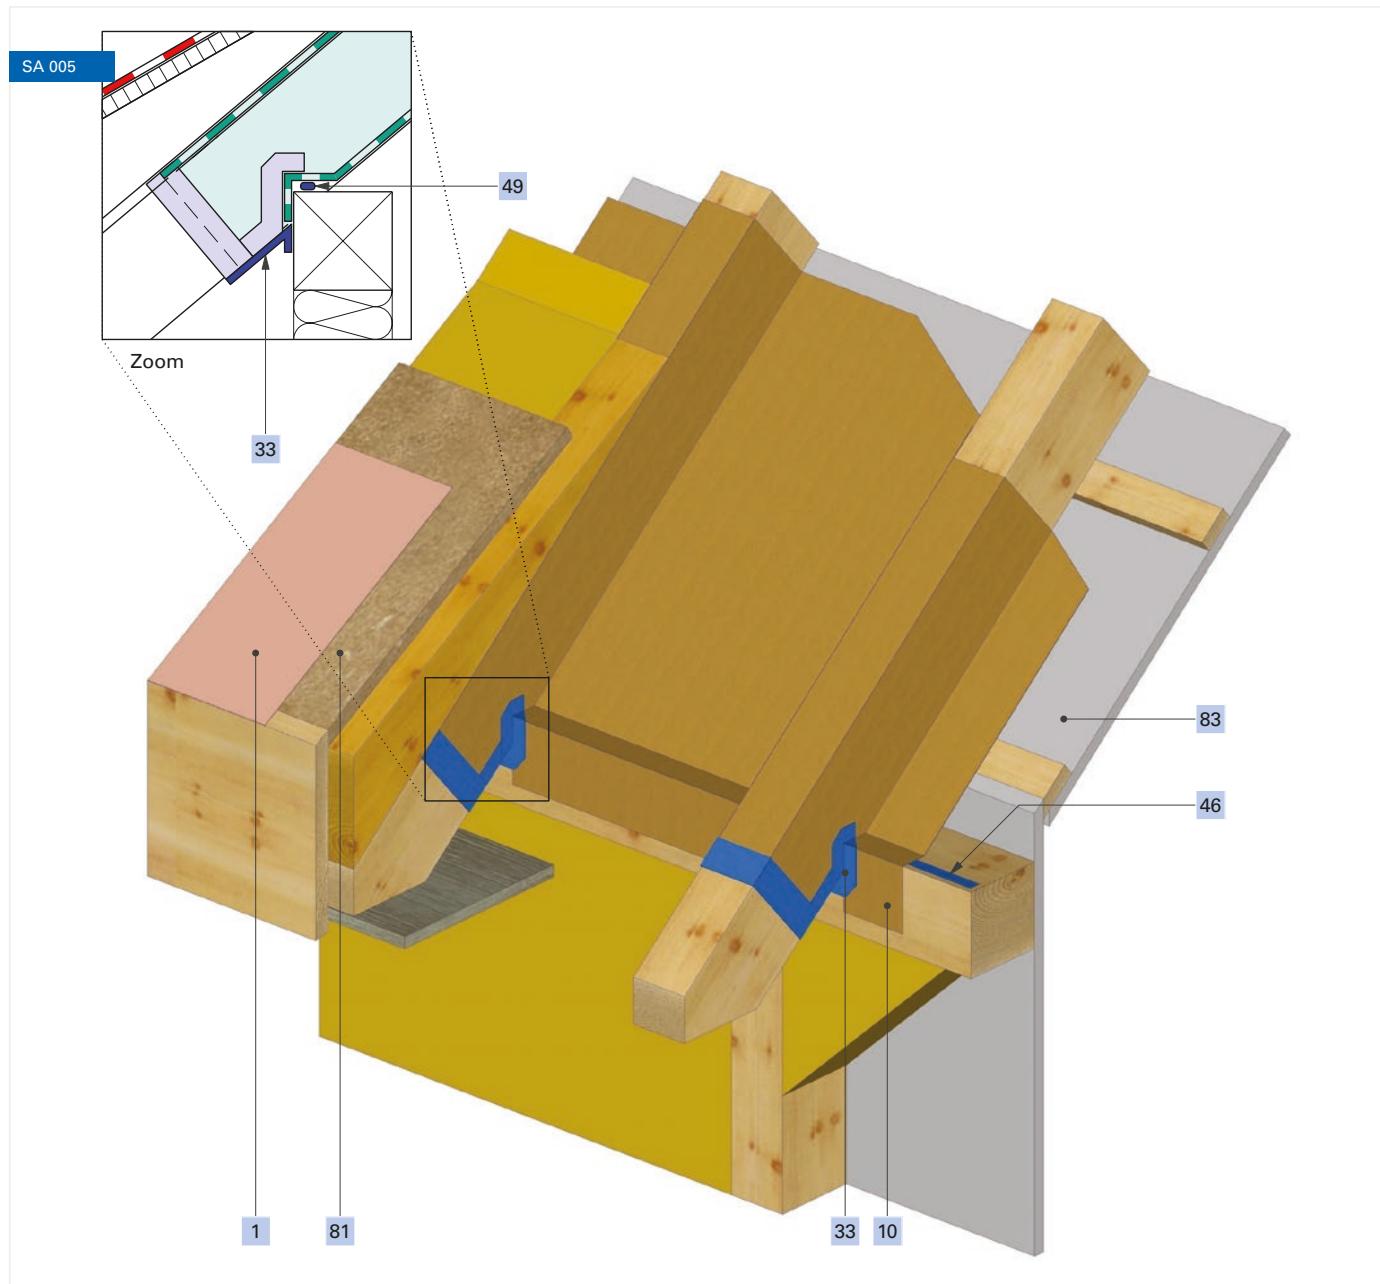

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Profix
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra	81	Weichfaserplatte
33	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Innenbeplankung

Sanierungen, Sanierung von aussen


► Luftdichtheitsschicht im gedämmten Spitzbodenbereich

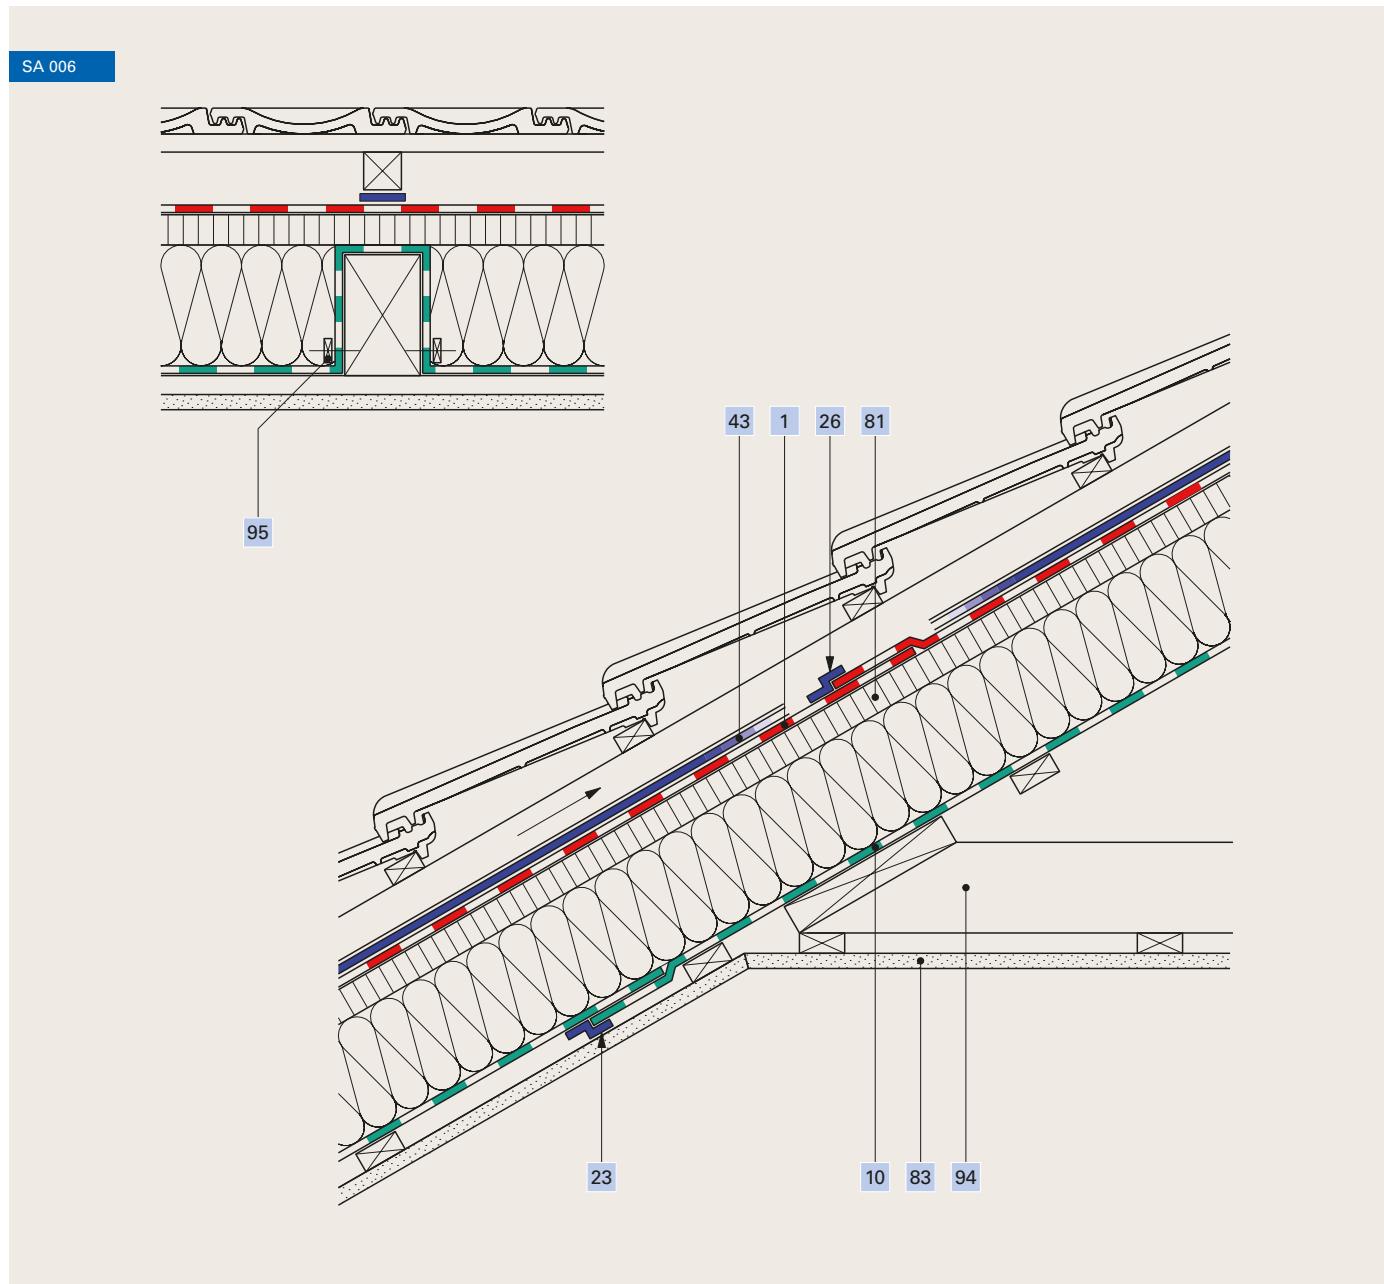

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)	81	Weichfaserplatte
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra	83	Innenbeplankung
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	94	Zange durchdringt Luftdichtheitsschicht nicht
26	Klebeband Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	95	Anpresslatte
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band		

Sanierungen, Sanierung von aussen


■ Luftdichtheitsschicht und Kehlzangenlage

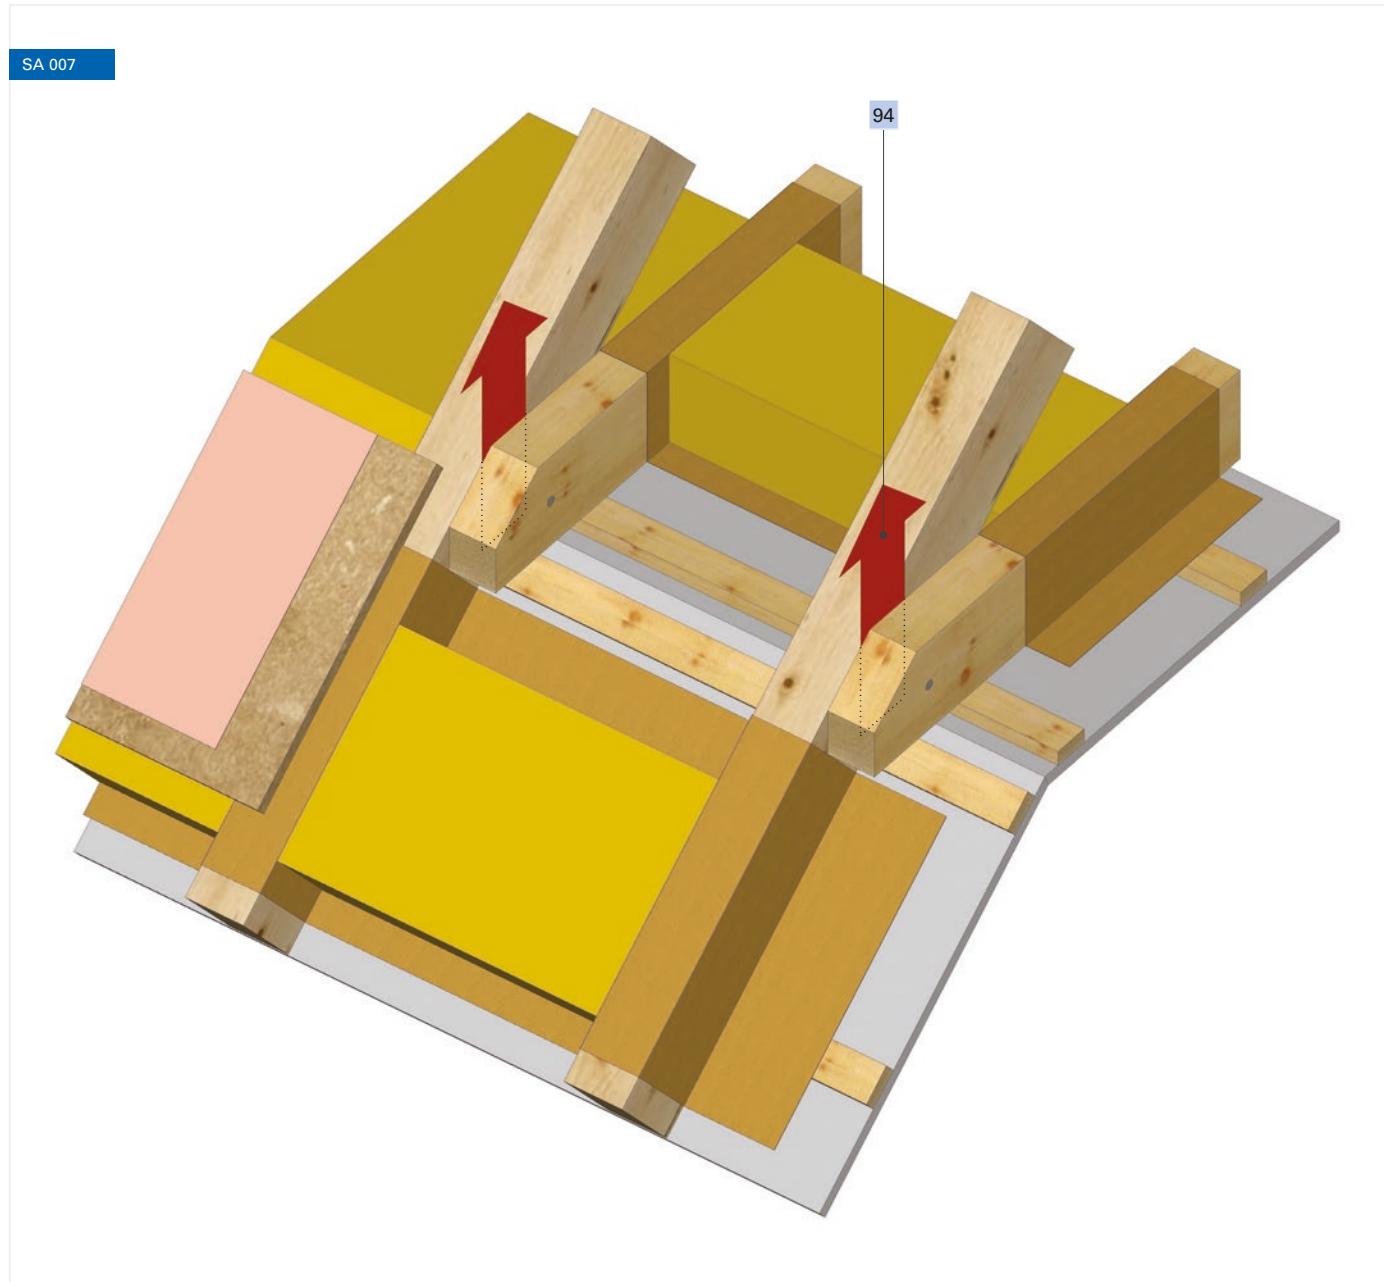

94 Dieser Anschluss ist nicht vernünftig dicht zu bekommen

Sanierungen


Luftdichtheitsschicht mit von oben gedämmter Kehlbalkenlage

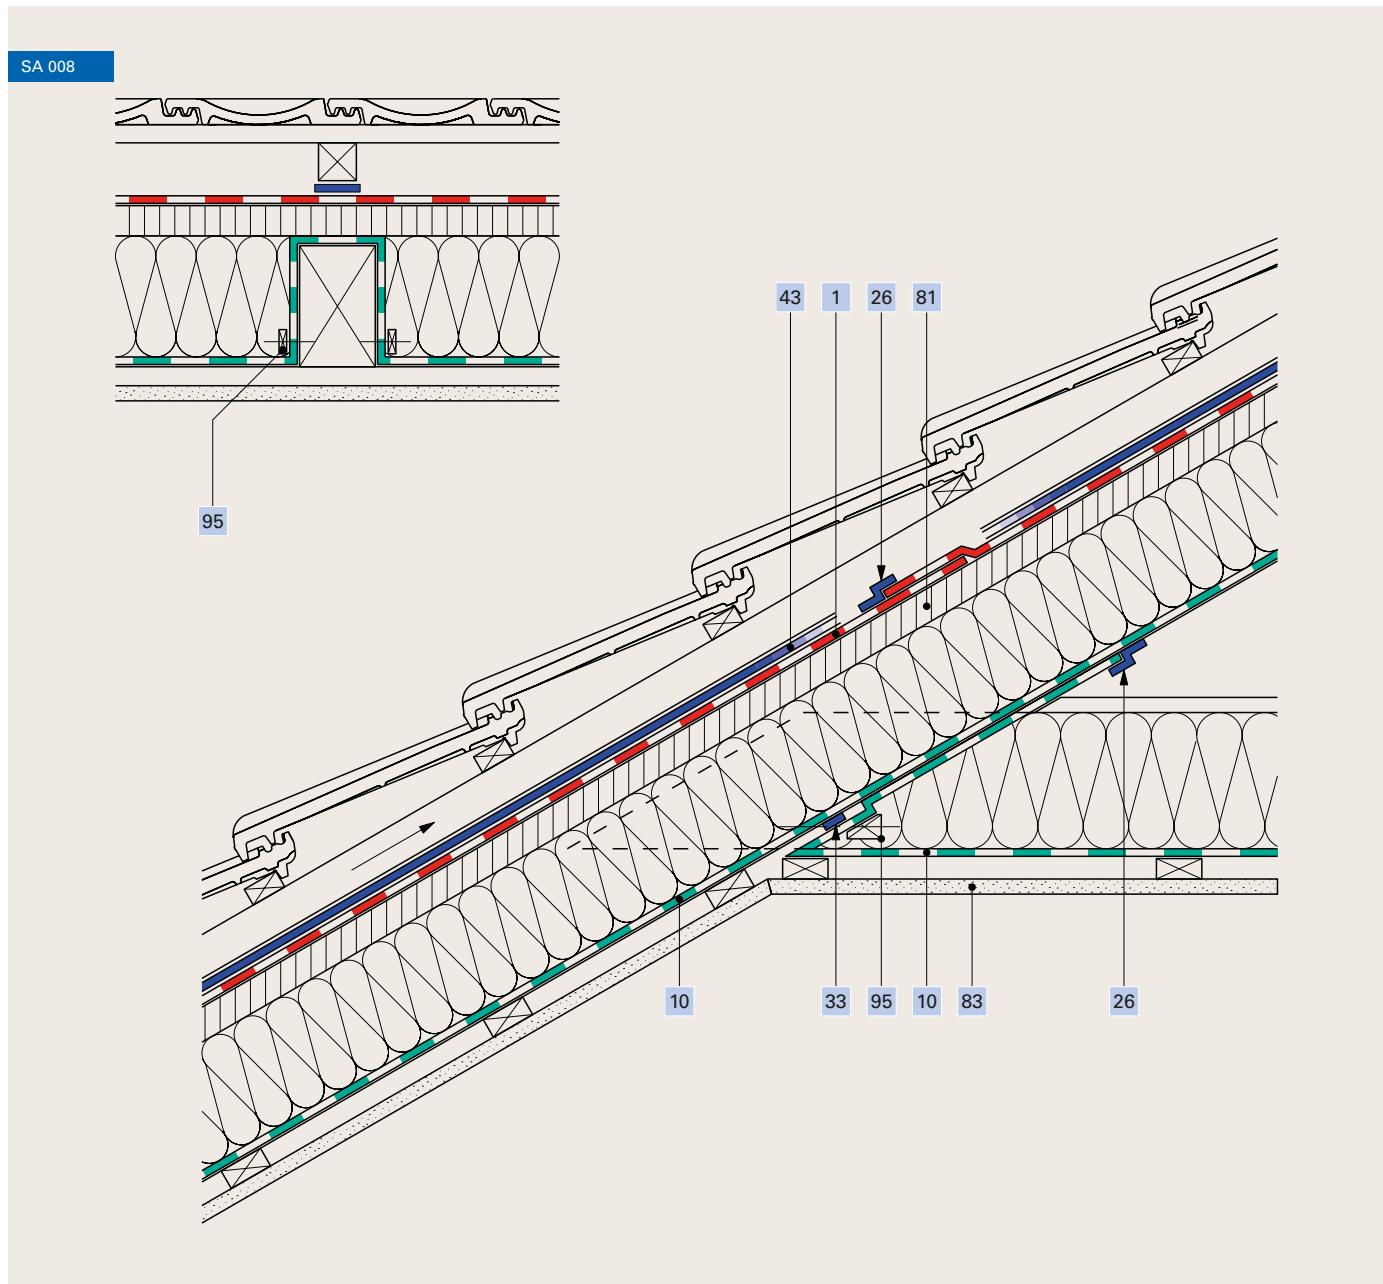

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)	43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band
10	Dampfbremse Ampatex® Variano 3 extra	81	Weichfaserplatte
26	Klebeband Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	83	Innenbeplankung
33	Klebeband Ampacoll® BK 530, 15 mm	95	Anpresslatte

Sanierungen

▼ Kellerausbau mit Innendämmung und Vormauerung

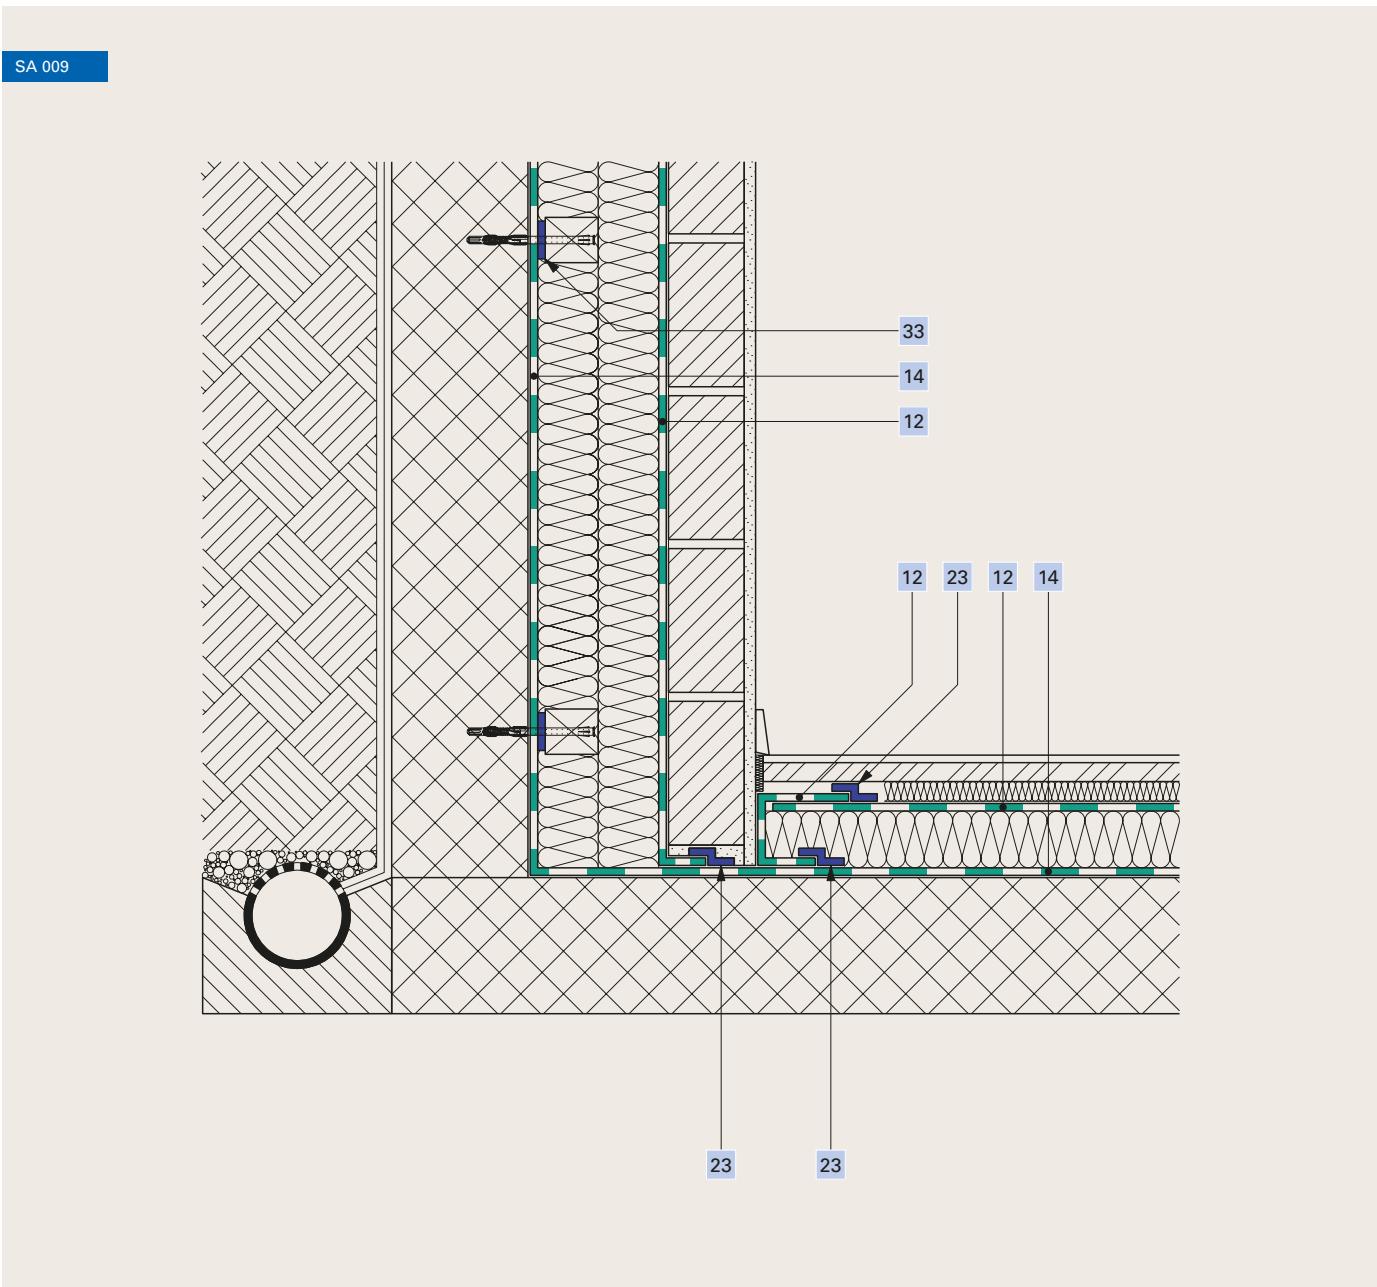

12 Dampfsperre **Sisalex® 514**

14 Dampfsperre **Sisalex® 518**


23 Klebeband **Ampacoll® XT, 60 mm**

33 Klebeband **Ampacoll® BK 535, 50 mm**

Sanierungen

▼ Kellerausbau mit Innendämmung und Vorsatzschale

SA 010

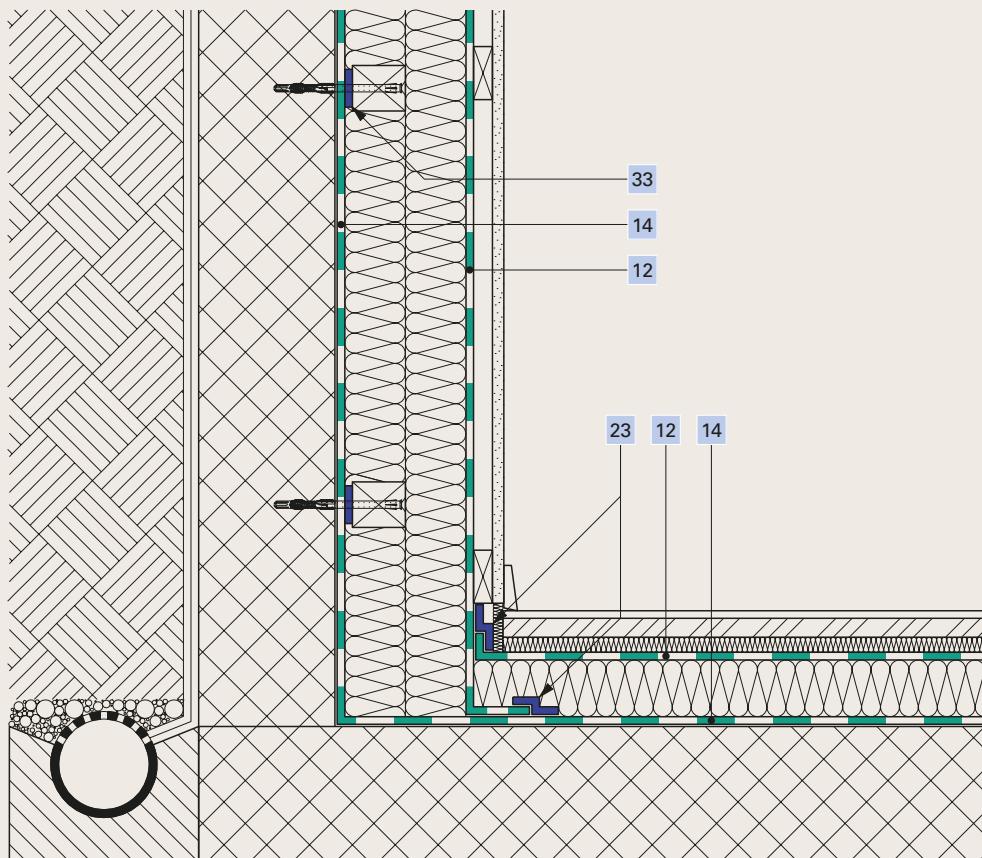

12 Dampfsperre Sisalex® 514


14 Dampfsperre Sisalex® 518

23 Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm

33 Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm

Sanierungen


▼ Verlegung Rieselschutz in Decke

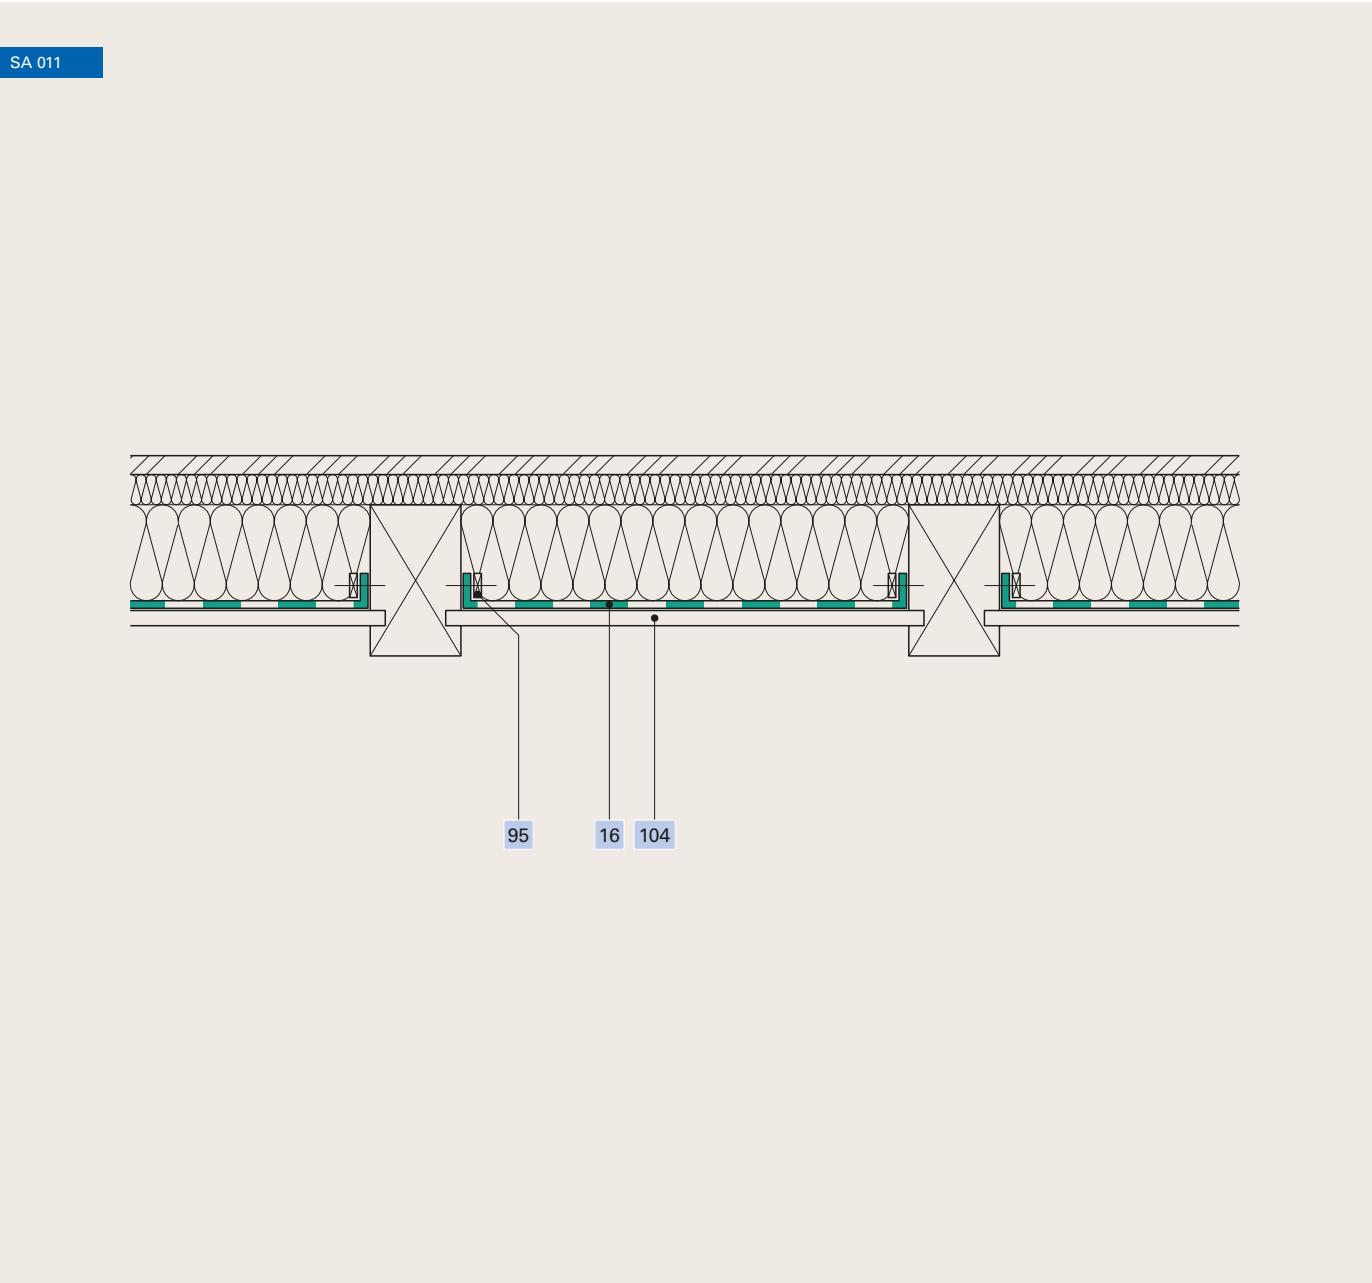

16	Rieselschutz Sisalex® 30
95	Anpresslatte
104	Schiebeboden

Sanierungen

▼ Kellerausbau bei Bollensteinmauerwerk

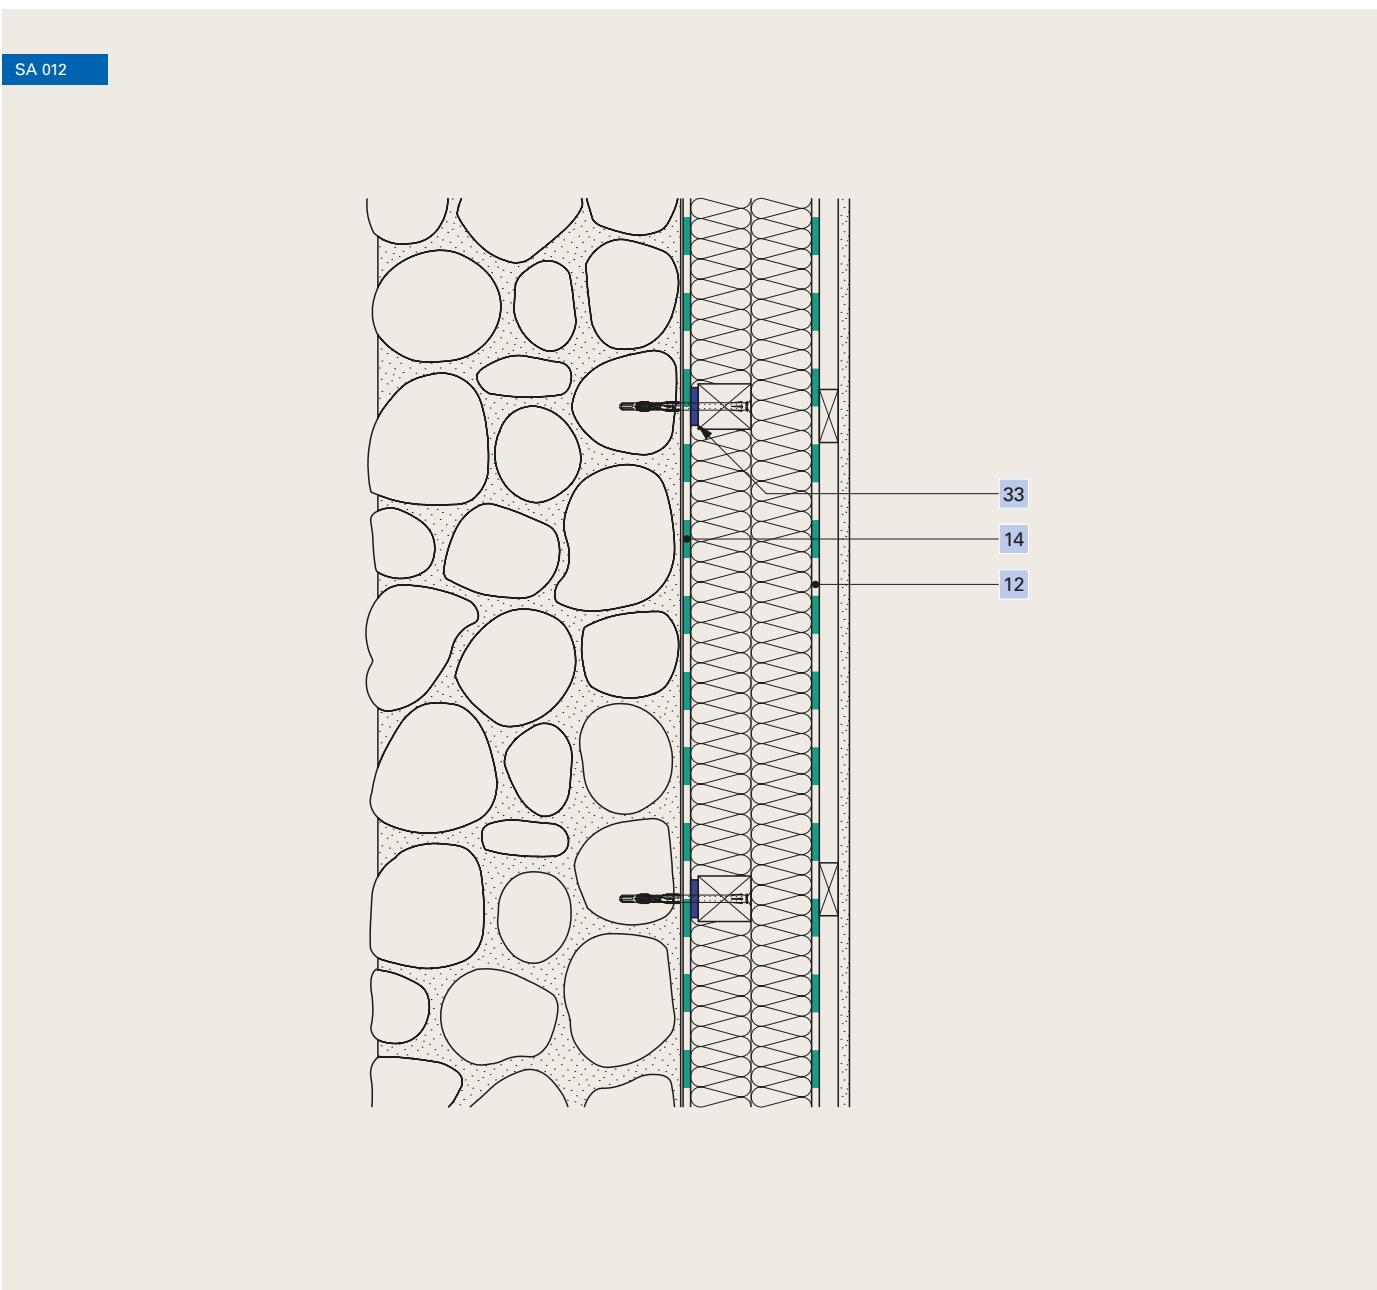


12 Dampfsperre **Sisalex® 514**

14 Dampfsperre **Sisalex® 518**

33 Klebeband **Ampacoll® BK 535, 50 mm**

Sanierungen

Luftdichtheit und Feuchteschutz bei Bollensteinmauerwerk

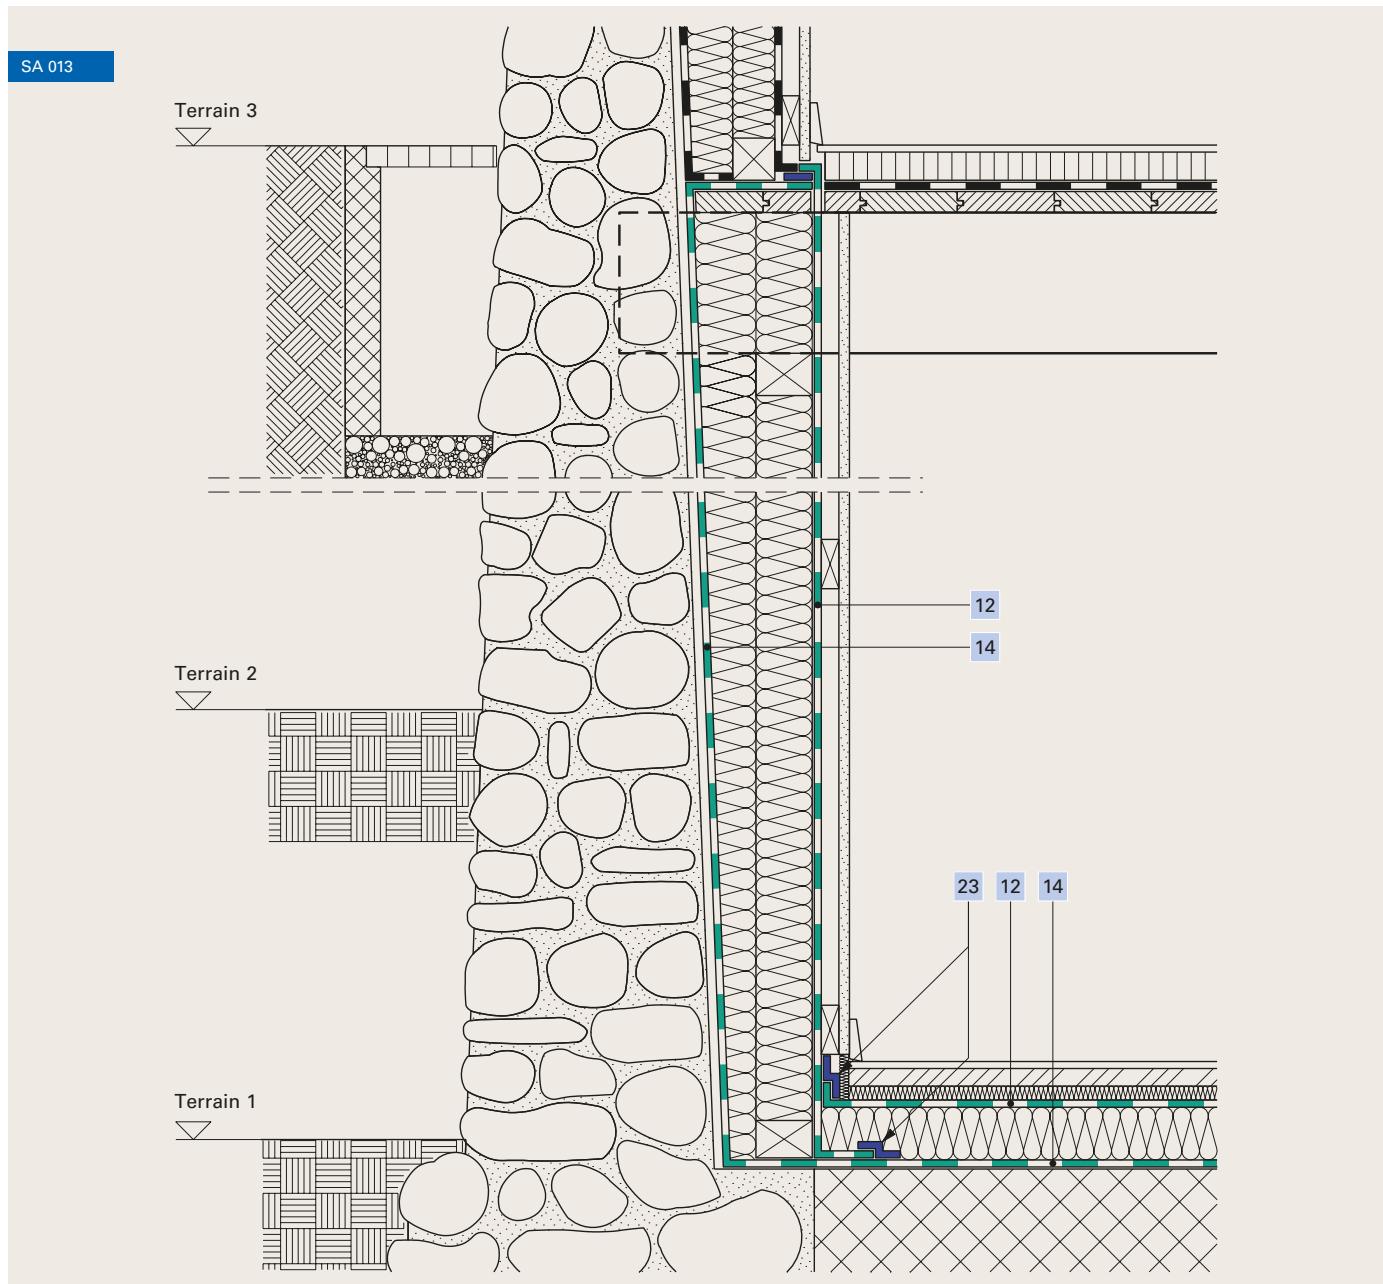

12 Dampfsperre Sisalex® 514

14 Dampfsperre Sisalex® 514


23 Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm

Terrain 1+2 Ausführung problemlos

Terrain 3 Achtung feuchte Balkenköpfe →
Entfeuchtungsschacht mit Gitterrost ausbilden


Sanierungen, Sanierung von aussen (vorher)

Mit Aufsparrendämmung
Luftdichtheitsschicht oberhalb Sparren

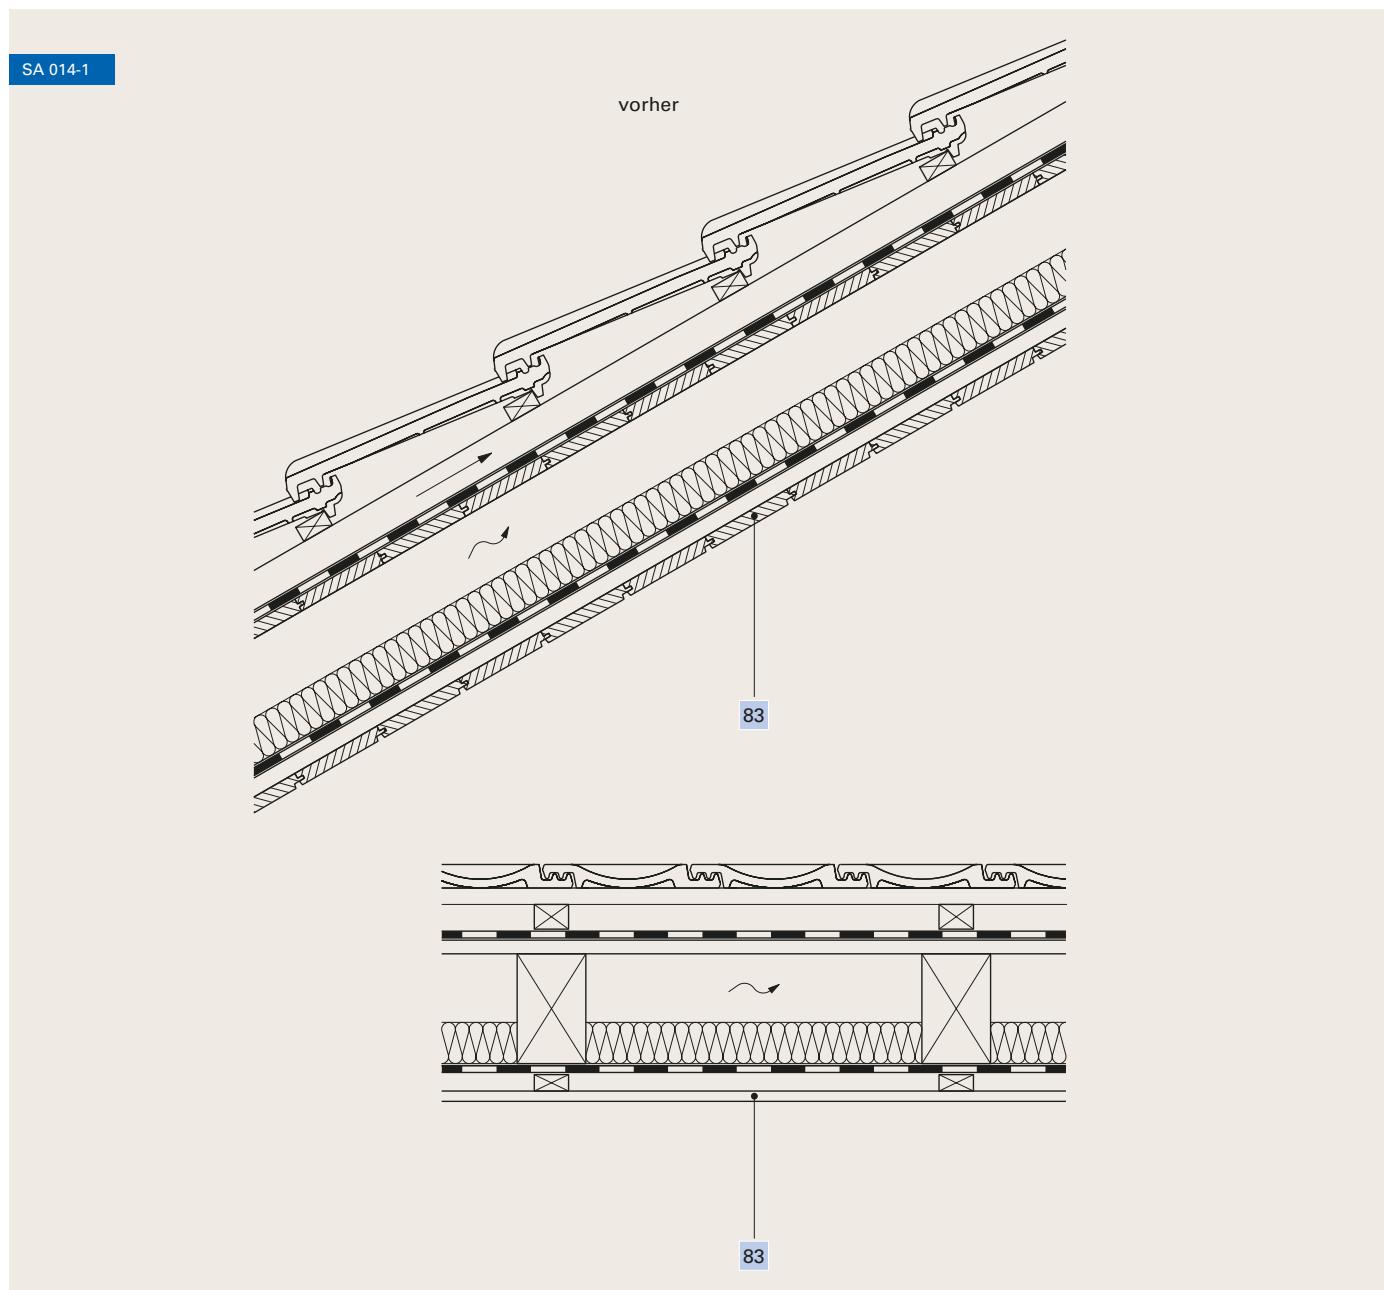

Sanierungen, Sanierung von aussen (nachher)


Mit Aufsparrendämmung
Luftdichtheitsschicht oberhalb Sparren

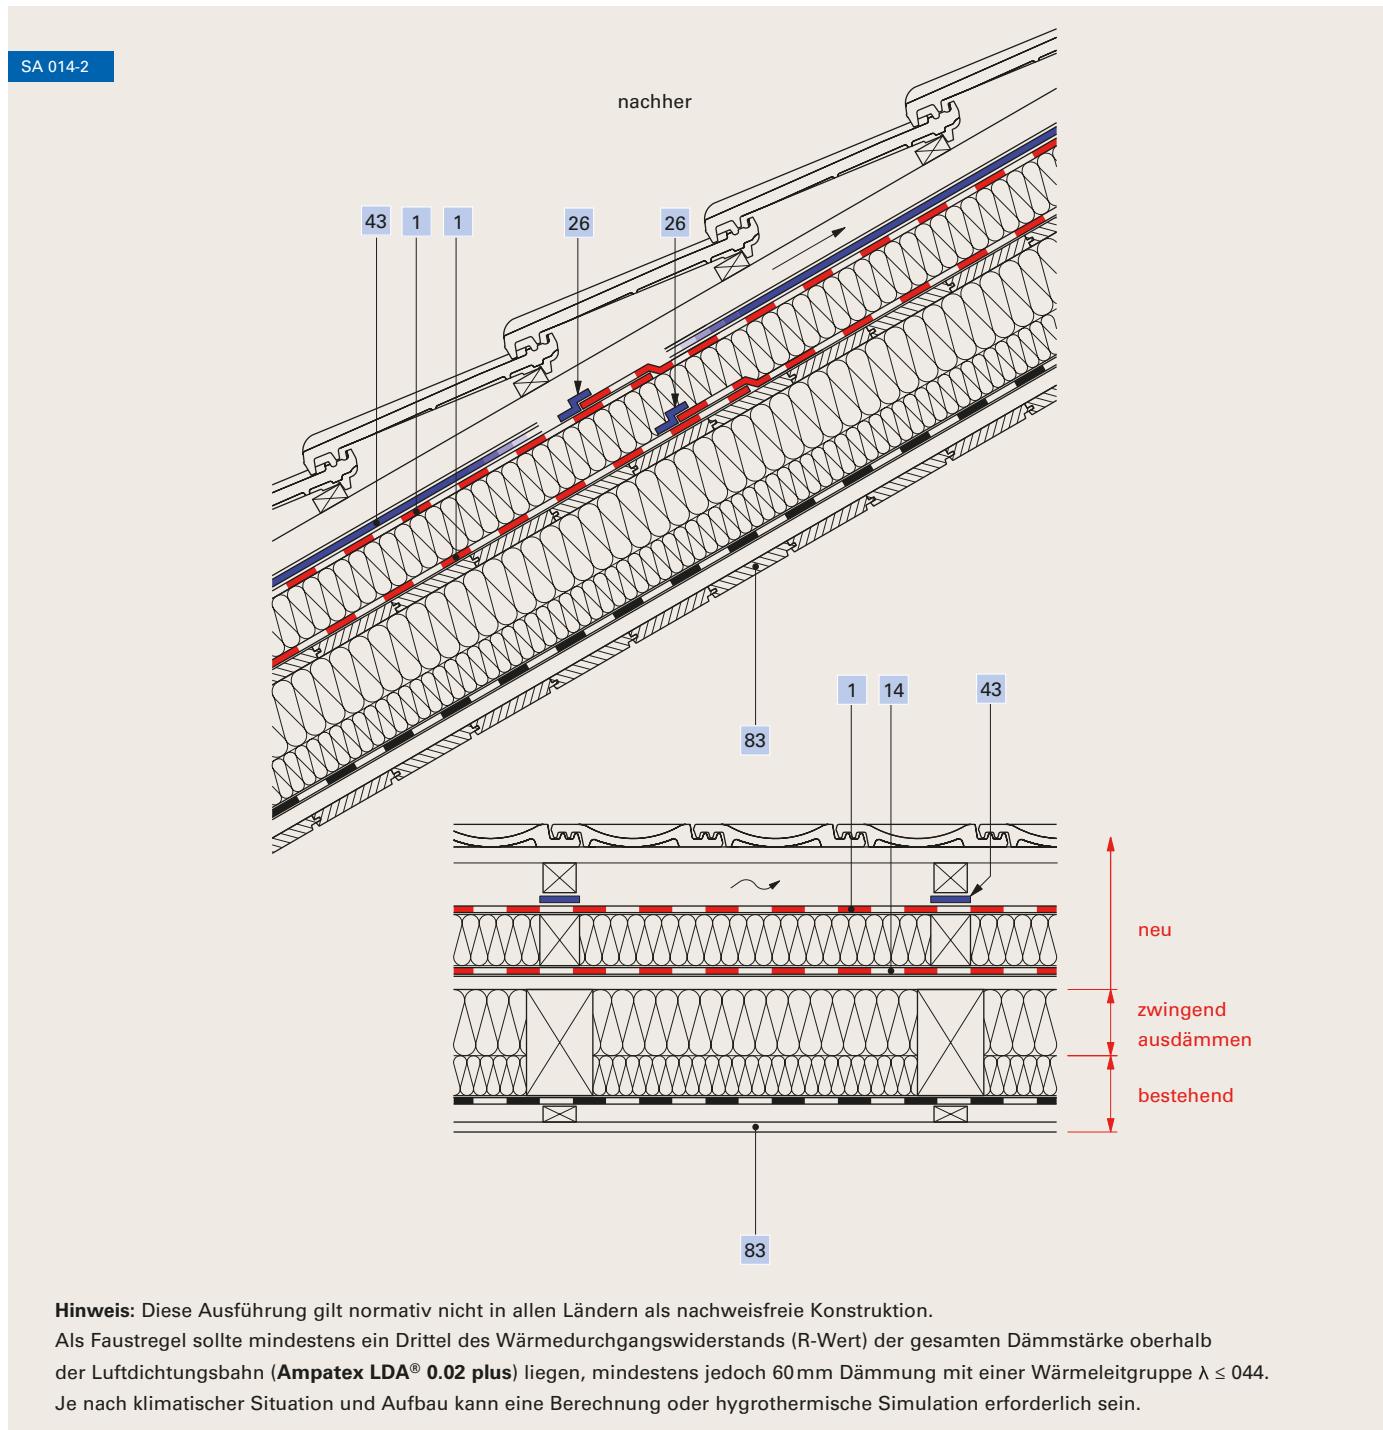

1	Unterdeckbahn Ampatop[®] Protecta (plus)	43	Nageldichtband Ampacoll[®] ND.Band / Ampacoll ND Duo
14	Sanierungsdampfbremse Ampatex[®] LDA 0.02 plus	83	Bekleidung
26	Klebeband Ampacoll[®] Flexx pro, 60mm Alternative Verklebung: Integrierte Tapes Ampatop[®] Protecta plus, Ampatex[®] LDA 0.02 plus		

Sanierungen

▼ Dämmung oberste Geschossdecke

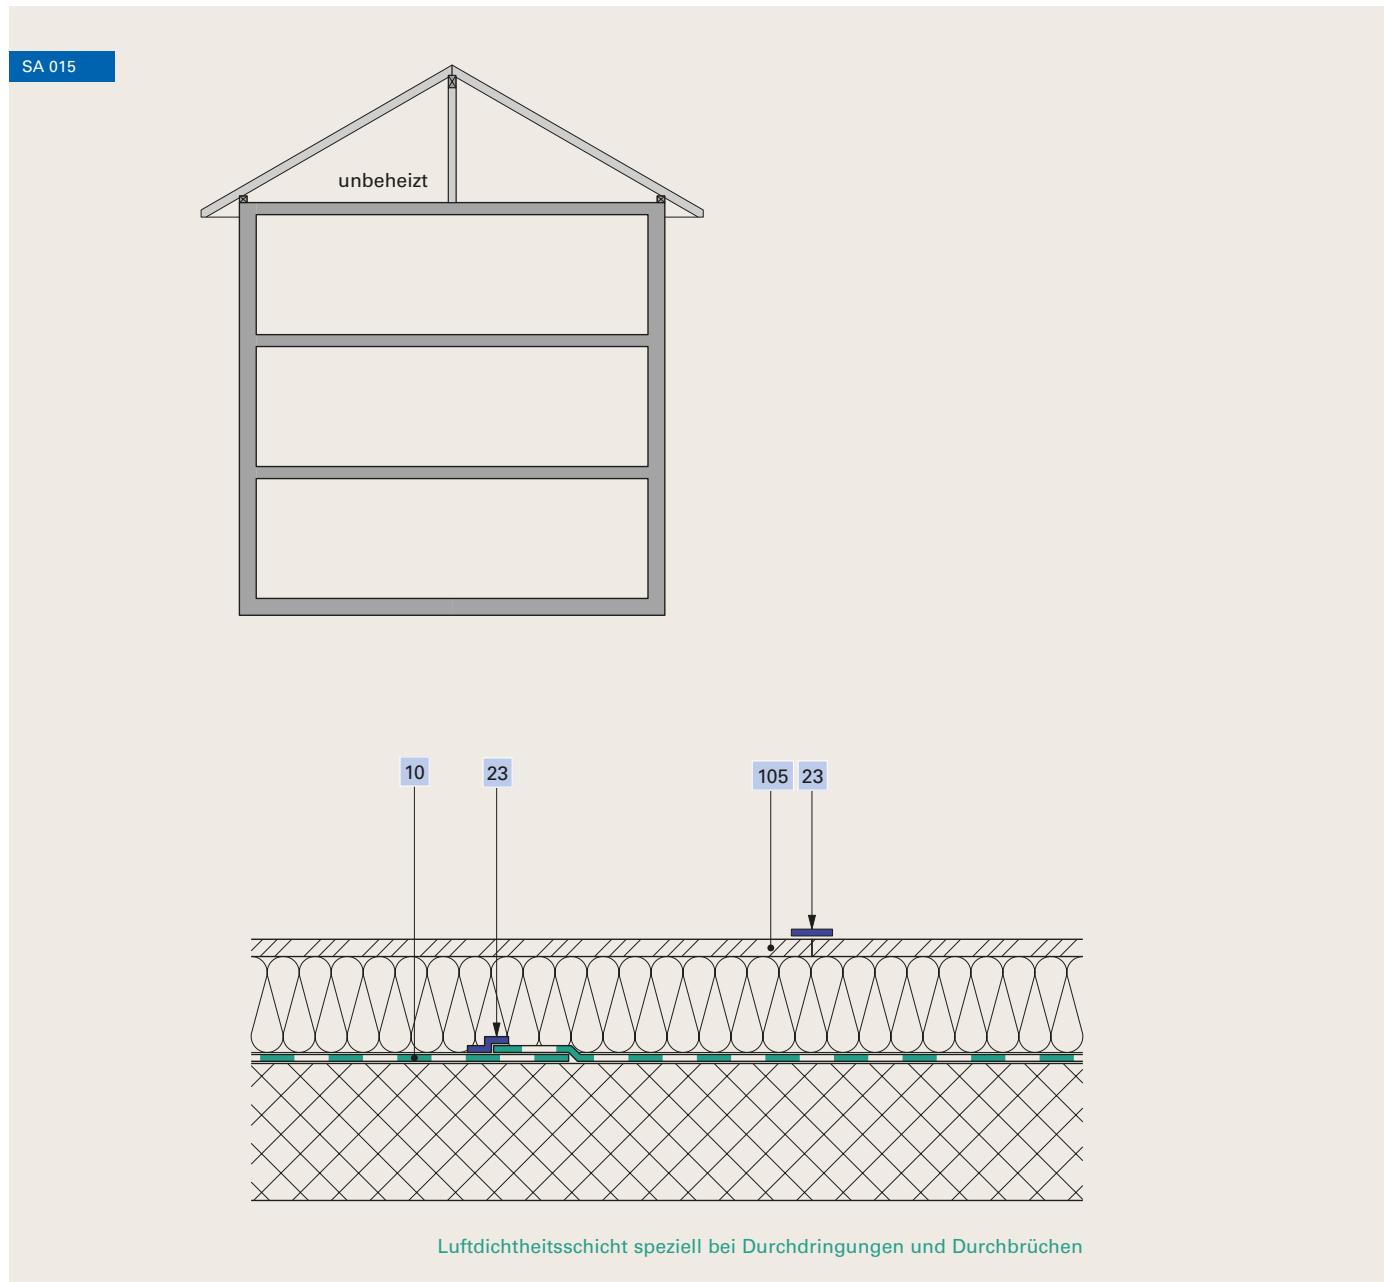


10 Freibewitterbare Dampfbremse **Ampatex® SB 130**,
Dampfbremse **Ampatex® DB 90 / Ampatex® Cento**

23 Klebeband **Ampacoll® XT**, 60 mm

105 Gehbelag verklebt, oder Winddichtung **Tyvek Soft**

Sanierungen


▼ Dämmung alter Kehlbalkendächer von innen, Prinzipien

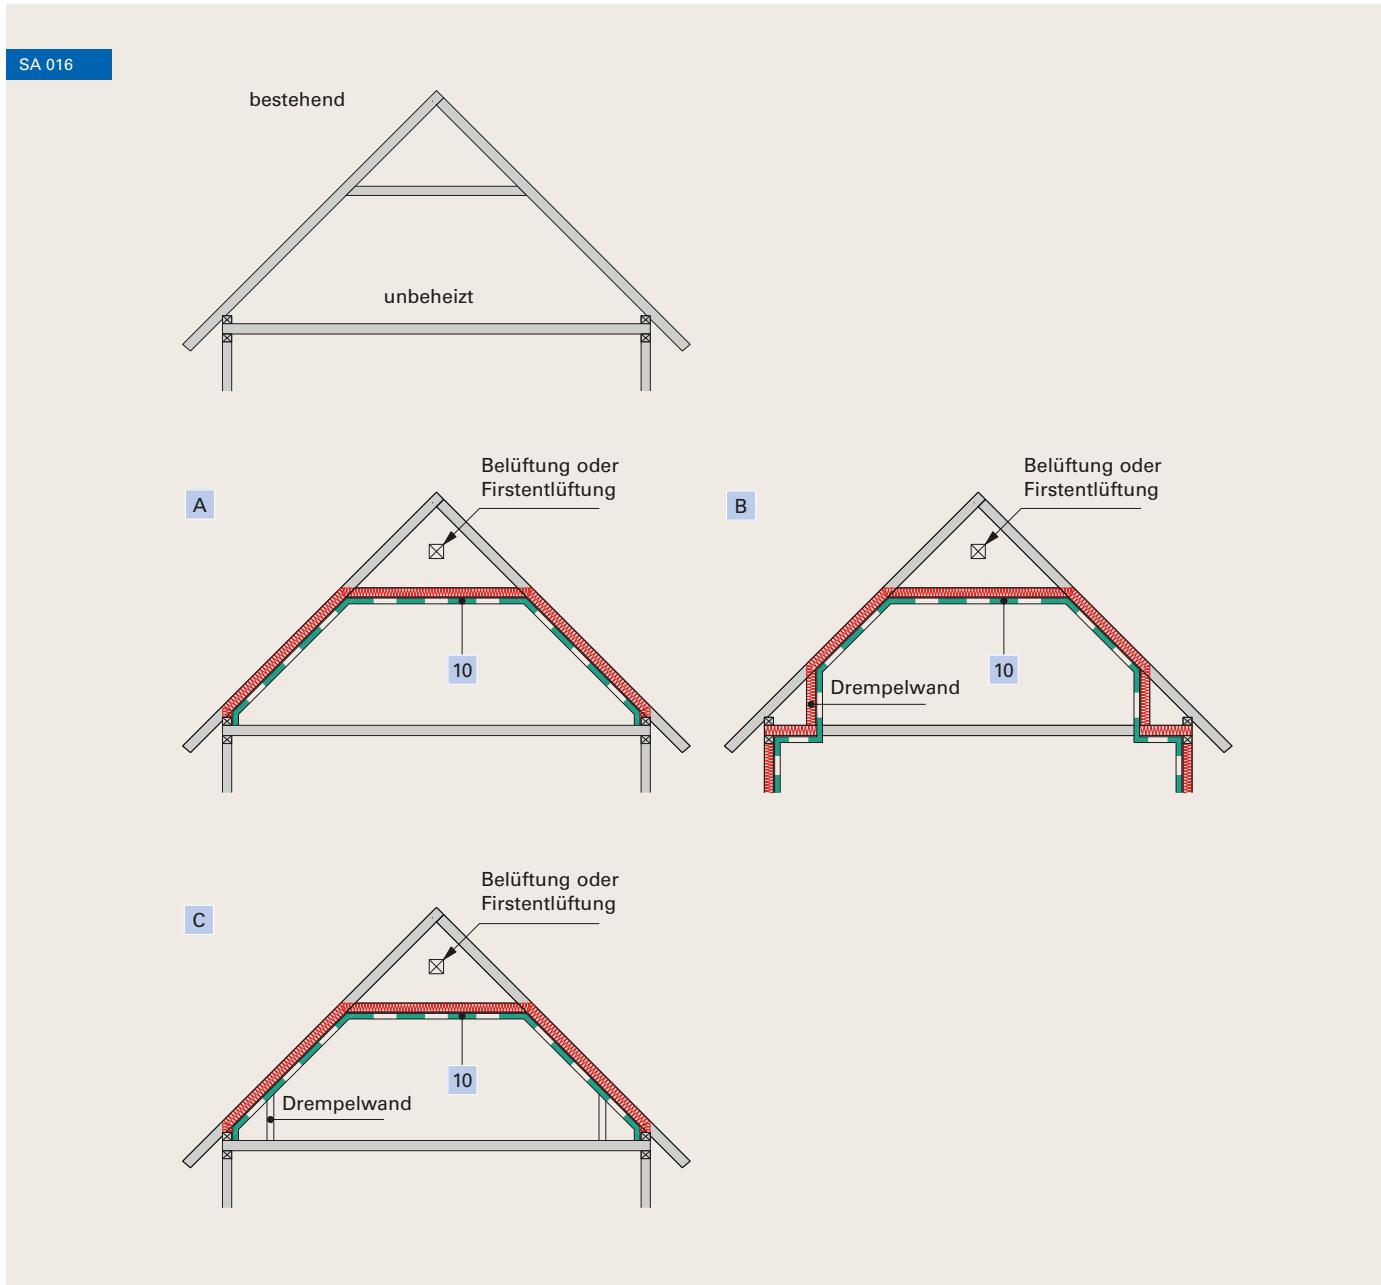

10 Dampfbremse Ampatex® DB 90

Sanierungen


▼ Dämmung alter Kehlbalkendächer von aussen (vorher)

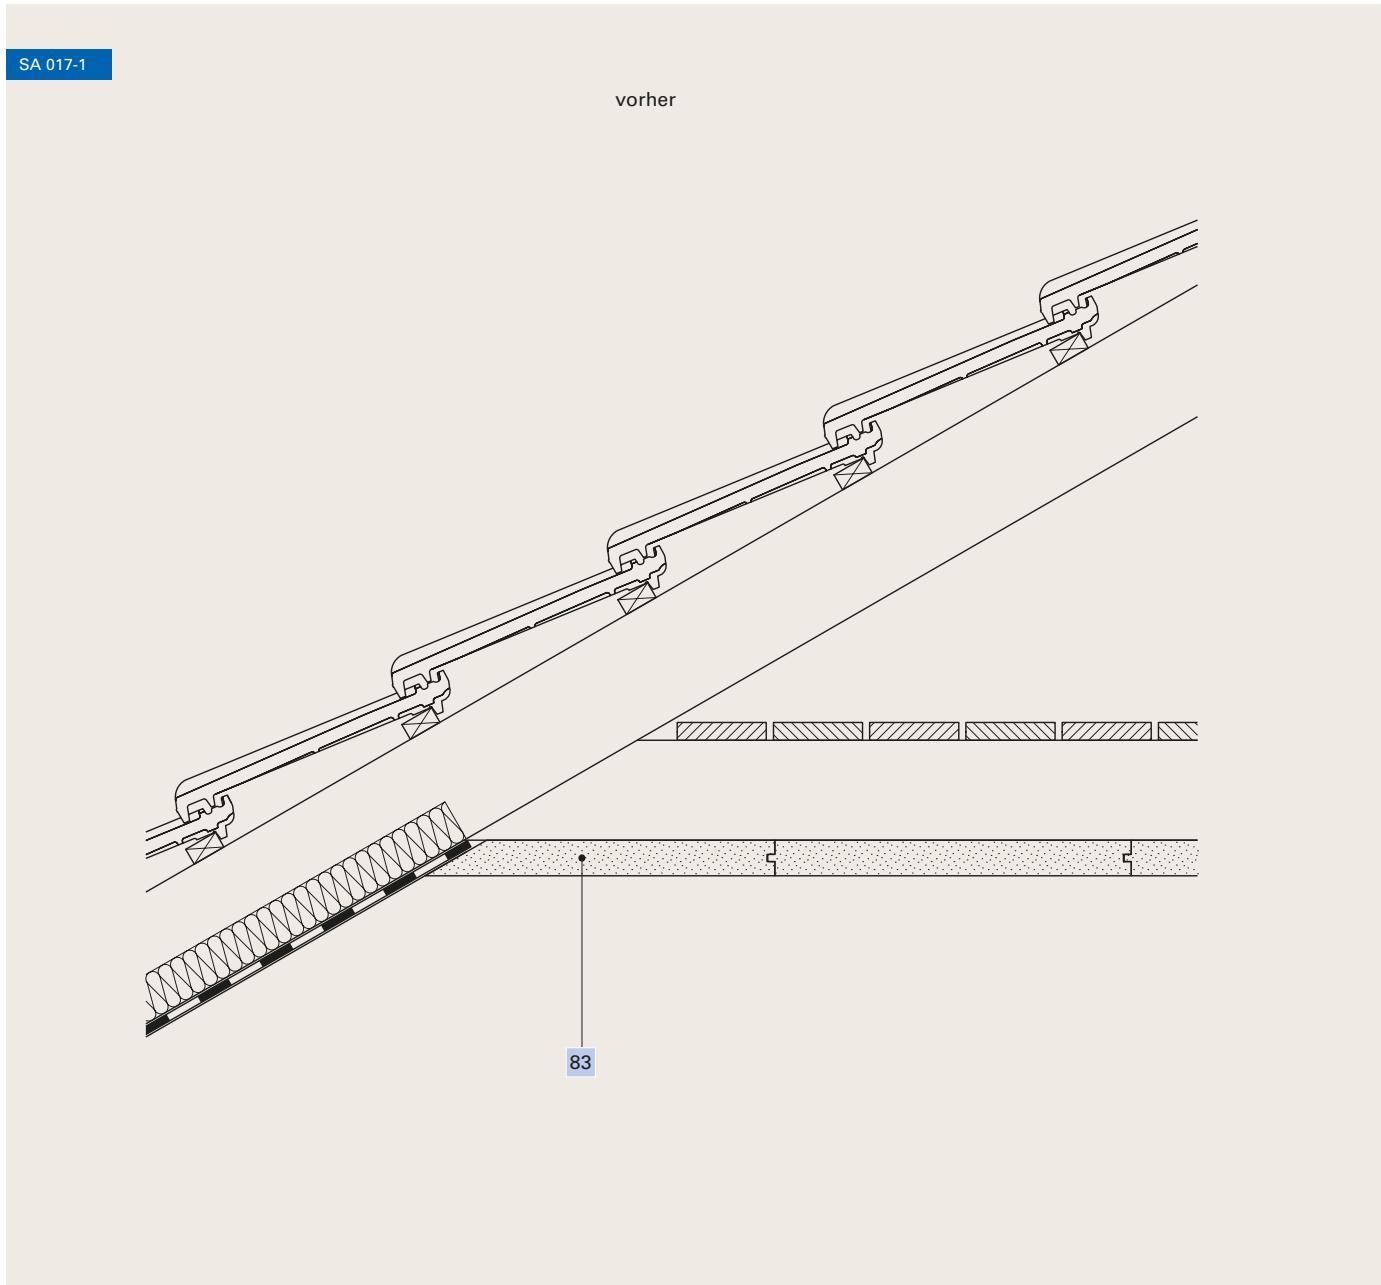

83 Bekleidung

Sanierungen

▼ Dämmung alter Kehlbalkendächer von aussen (nachher)

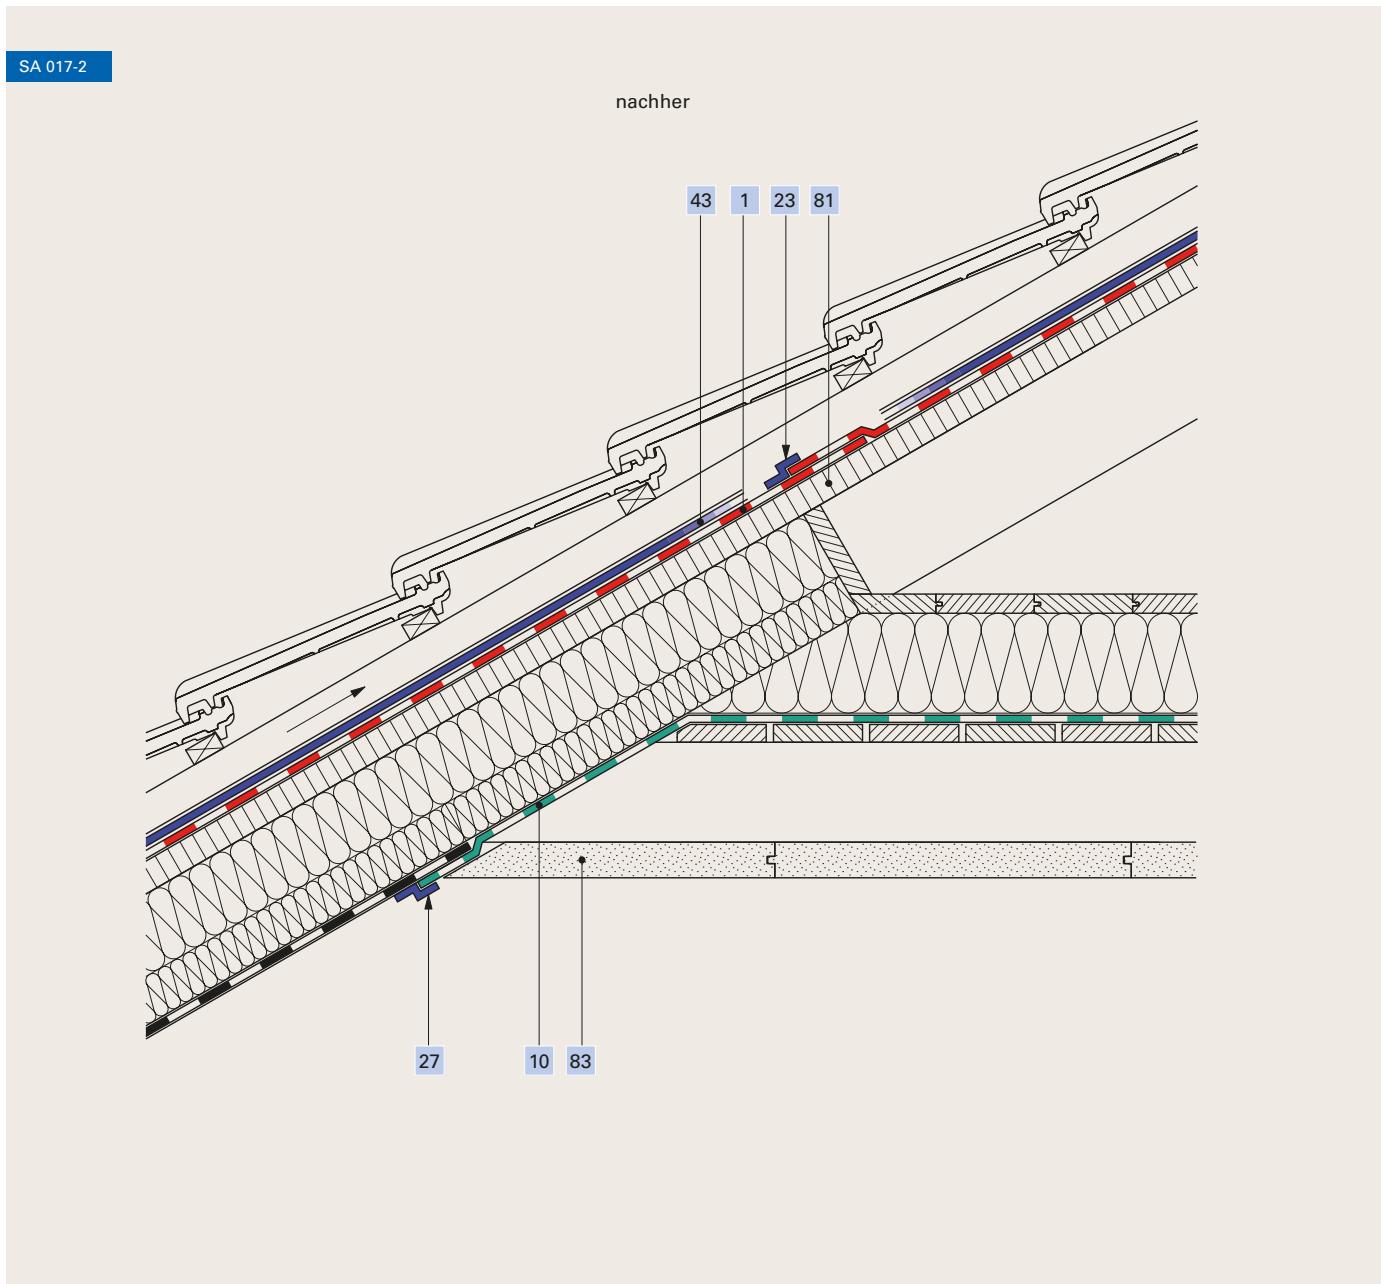

1	Unterdeckbahn Ampatop® Protecta (plus)
10	Dampfbremse Ampatex® DB 90
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm
27	Klebeband Ampacoll® INT

43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band
81	Weichfaserplatte
83	Bekleidung